

Silniki 1.5 BlueHDI i 1.5 TDCI Wymiana łańcucha 7 na 8 mm Citroen, Peugeot i inne Stellantis, Ford,

Kod produktu: 905 470 00

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 905 470 00

Opis

Do Silników 1.5 BlueHDI i 1.5 TDCI produkowanych między 10.2017 a 01.2023 koncernu Stellantis i Ford.

Wymiana wadliwego łańcuszka spinającego wałki - 7mm (wadliwy) - na łańcuch 8 mm.

Zestaw umożliwia wymianę wadliwego łańcuszka bez potrzeby zdejmowania paska rozrządu.

Wyposażenie zestawu HP 905 470 00 (OEM: 2098500090)

1. HP 905 470 10 Blokada koła pasowego typ (1) **OEM: 2098502090**
2. HP 905 470 20 Blokada koła pasowego typ (2) **OEM: 2098501090**
3. HP 905 470 30 Dźwignia-trzpień do ustawiania koła pasowego wałka rozrządu **OEM: 2098504090**
4. HP 905 470 40 Przyrząd-blacha do blokowania wałka rozrządu **OEM: 2098503090**

Narzędzia dodatkowe:

1. **HP 911 750 00** lub **HP 911 760 00** - klucz do przytrzymania koła zębatego (aby odkręcić śrubę) **OEM: 0132-AA (EN-52209)**

2. OEM: 01947-N (EN-52146) - trzpień do montażu łożysk wałka (2 szt)

3. OEM: 0188L - dźwignie zwalniające (2 szt)

Zastosowanie:


Stelantis: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks i Vauxhall.

Silniki Stellantis/PSA i Renault o oznaczeniu 1,5 TDCI lub 1.5 BlueHDi zazwyczaj mają napęd na pasku, ale wewnątrz znajduje się łańcuch sprzęgający (łączący) wałki w głowicy. Dotyczy 1.5 BlueHDi i 1.5 TDCI produkowanych między październikiem 2017 a styczniem 2023, w których montowano łańcuchy 7 mm, podatne na rozciąganie lub zerwanie

Typowe odgłosy to grzechotanie, terkotanie (szczególnie na zimnym silniku) i spadek mocy.

Nowe wersje po 2023 roku mają poprawiony, 8 mm łańcuch .

Jak sprawdzić jaki jest zamontowany łańcuch 7 czy poprawiony 8mm:

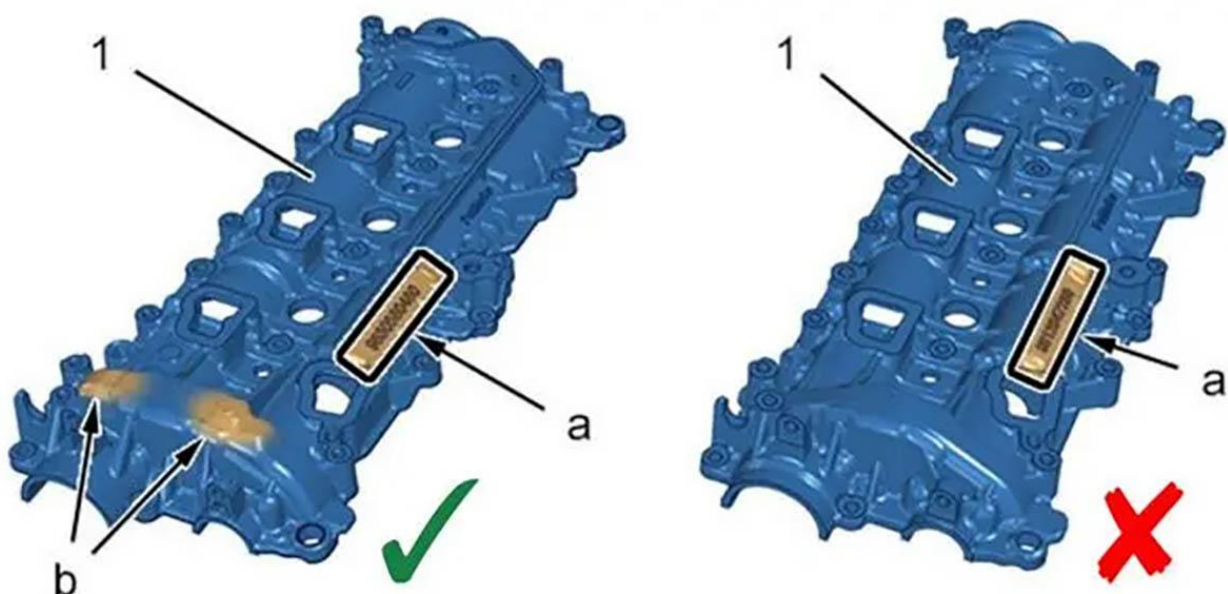

RYSUNEK

Po lewej stronie na pokrywie z numerem 9830580480 i wypukłą konstrukcją obudowy wokół kół zębatach powinna zawierać łańcuch 8 mm.

Po prawej stronie na pokrywie z numerem 9812647280 i płaską konstrukcją obudowy nad kołami zębatymi znajduje się wcześniejszy łańcuch 7 mm - do wymiany.

Wymiana dotyczy samochodów :

Citroen: C3, C3 Aircross, C4 Picasso, C5 Aircross i Berlingo, DS.

Peugeot: 208 I i II, 2008 I i II, 308 I 3008, 508 II, 5008 oraz Rifter.

Opel: Asrtra K (1.5 CDTI)

Fiat: Doblo 1.5 BlueHdi

Ford: Kuga dotyczy silnika Diesel'a o kodach DV5RC/DV5RCF/DV5RD, czyli 1.5 BlueHDI projektu koncernu PSA

Numery OEM: 2098502090, 2098501090, 2098504090, 2098503090, 2098500090

Numery OEM

Numery OEM: 2098502090, 2098501090, 2098504090, 2098503090, 2098500090